



STEADYCAST™ SENZOR SMJERA

Upute za instalaciju

Važne sigurnosne informacije

⚠ OPREZ

Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.

OBAVIJEST

Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge strane površine.

Registriranje uređaja

Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem online registracije.

- Posjetite my.garmin.com.
- Originalni račun ili fotokopiju čuvajte na sigurnom mjestu.

Potrebni alati

- Zaštitne naočale
- Bušilica
- Srvdlo veličine 3,2 mm (1/8 in) (za tvrde ili krhke površine za montiranje možda će biti potrebno veće svrdlo za probni otvor)
- Srvdlo veličine 25 mm (1 in) za otvor za provođenje kabela (opcionalno)
- Križni odvijač
- Vezice za kabele
- Prijenosni ili ručni kompas (za testiranje magnetskih smetnji)
- Dodatni vijci pogodni za površinu za montiranje, po potrebi

Nadogradnja softvera

Nakon instaliranja ovog uređaja, nadogradite softver u svim Garmin® uređajima.

Za nadogradnju softvera potreban je uređaj za nadogradnju Garmin NMEA 2000® mreže ili Garmin ploter povezan putem NMEA 2000 mreže (prodaje se odvojeno).

Garmin uređaji podržavaju memoriju karticu do 32 GB formatiranu za FAT32.

Učitavanje novog softvera na memoriju karticu

Nadogradnju softvera morate kopirati na memoriju karticu putem računala na kojem je pokrenut softver Windows®.

NAPOMENA: Možete se obratiti Garmin službi za korisničku podršku kako biste naručili karticu na koju je prethodno učitana nadogradnja softvera ako nemate računalo sa softverom Windows.

- 1 Umetnite memoriju karticu u utor za karticu na računalu.
- 2 Idite na www.garmin.com/support/software/marine.html.
- 3 Odaberite **GPSMAP serija sa SD karticom**.
- 4 Odaberite **Preuzmi** pored stavke **GPSMAP serija sa SD karticom**.
- 5 Pročitajte i prihvativte uvjete.

- 6 Odaberite **Preuzmi**.

- 7 Odaberite lokaciju, a zatim odaberite **Spremi**.

- 8 Dvaput pritisnite datoteku koju ste preuzeли.

- 9 Odaberite **Sljedeće**.

- 10 Odaberite pogon koji označava memoriju karticu i odaberite **Sljedeće > Završi**.

U memoriju se kartici stvara Garmin mapa s nadogradnjom softvera. Prijenos softverske nadogradnje na memoriju karticu može potratiti nekoliko minuta.

Nadogradnja softvera uređaja

Prije nadogradnje softvera morate nabaviti memoriju karticu s nadogradnjom softvera ili učitati najnoviji softver na memoriju karticu.

- 1 Uključite ploter.

- 2 Kad se prikaže početni zaslon, umetnite memoriju karticu u utor za karticu.

NAPOMENA: Kako bi se moglo prikazati upute za ažuriranje softvera, prije umetanja kartice mora se u potpunosti dovršiti postupak pokretanja uređaja.

- 3 Slijedite upute na zaslonu.

- 4 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak ažuriranja softvera.

- 5 Kada se to zatraži, ostavite memoriju karticu na njenom mjestu i ručno ponovo pokrenite ploter.

- 6 Izvadite memoriju karticu.

NAPOMENA: Ako se memorija kartica izvadi prije nego se dovrši ponovno pokretanje uređaja, ažuriranje softvera nije dovršeno.

Preporuke za montažu

⚠ OPREZ

Senzor nemojte montirati ili skladištiti blizu jakih magneta, uključujući zvučnike. Snažno magnetsko polje može oštetiti senzor.

Senzor možete montirati tako da je kabel provučen ili kroz bočnu stranu kućišta senzora ili tako da je provučen kroz površinu za montiranje ispod senzora.

Radi postizanja optimalnih performansi uzmite u obzir ove preporuke prilikom odabira mesta za montiranje.

- Senzor nemojte montirati blizu postojećih željeznih predmeta kao što su kutije za alat ili kompas.
- Senzor nije GPS uređaj i za njega nije potreban nesmetan pogled na nebo.
- Pomoću ručnog kompasa izmjerite magnetske smetnje na mjestu na kojem ćete montirati senzor. Plovilo, motori i uređaji moraju biti uključeni tijekom testiranja.

Ako se igla ručnog kompasa pomiče kada se nalazite na mjestu na kojem želite montirati senzor, prisutne su magnetske smetnje. Morate odabrati drugo mjesto i ponoviti test.

- Vijci za montažu isporučuju se sa senzorom. Ako za montažu koristite materijal koji nije isporučen, on mora biti od kvalitetnog nehrđajućeg čelika ili mjeđi kako bi se izbjegle magnetske smetnje na senzoru.

NAPOMENA: Svaki materijal za montažu testirajte pomoću ručnog kompasa kako biste bili sigurni da ne stvara magnetno polje.

- Senzor je moguće montirati u bilo kojem položaju i nije ga potrebno montirati na istoj vodoravnoj ravnini na kojoj se nalazi plovilo.

NAPOMENA: Podešavanje smjera možete automatski postaviti kad je izvor GPS-a povezan s NMEA 2000 mrežom. Ako ne upotrebljavate kompatibilni Garmin ploter, plovilo

mora moći doseći brzinu za krstarenje od najmanje 6,4 km/h (4 mi/h). Podešavanje smjera možete postaviti ili fino podešiti pomoću funkcije Fino podešavanje smjera s kompatibilnim Garmin ploterom. Ako te opcije nisu dostupne, smjer morate podešiti ručnim prilagođavanjem montaže senzora tako da je strelica usmjerena paralelno s prednjom stranom plovila.


Montaža senzora

Senzor možete montirati tako da je kabel postavljen uz površinu za montiranje ili tako da je provučen kroz površinu za montiranje ispod senzora.

- 1 Odaberite mjesto montaže ([Preporuke za montažu, stranica 1](#)).
- 2 Ako kabel planirate provesti kroz površinu za montiranje, upotrijebite svrdlo veličine 25 mm (1 in) kako biste izbušili otvor za provođenje kabela na površini za montiranje na odabranom mjestu montaže.
- 3 Ako je to potrebno, kabel provedite kroz otvor za provođenje kabela.
- 4 Pomoću svrdla koje odgovara površini za montiranje i materijala za montažu izbušite dvije probne rupe (opcionalno).
- 5 Senzor pričvrstite na površinu za montiranje u skladu sa smjernicama za optimalne performanse:
 - Ako upotrebljavate vlastiti materijal za montažu umjesto priloženih vijaka, ispitajte magnetsku interferenciju za materijal ([Preporuke za montažu, stranica 1](#)).
 - Vijke za montažu nemojte previše pritezati. Pritegnite ih onoliko koliko je potrebno da senzor ostane na mjestu.
 - Vijke za montažu ravnomjerno pritegnite.
 - Vijke za montažu postavite okomito na površinu za montiranje (ne pod kutom). Glave vijaka trebaju se nalaziti u sredini utora.
- 6 Provedite kabel do NMEA 2000 mreže.
- 7 Ako ste kabel proveli kroz površinu za montiranje, otvor za kabel na bočnoj strani senzora ispunite brodskim brtvilom (opcionalno).

Preporuke za povezivanje s NMEA 2000 uređajem

- Ovaj se senzor povezuje s postojećom NMEA 2000 mrežom na vašem plovilu.
- Ako integrirani NMEA 2000 spojni kabel nije dovoljno dugačak da bi doveo do vašeg NMEA 2000 mrežnog uključivača, možete upotrijebiti produžni kabel za spojni kabel duljine do 4 m (13 ft) u skladu s NMEA 2000 smjernicama.

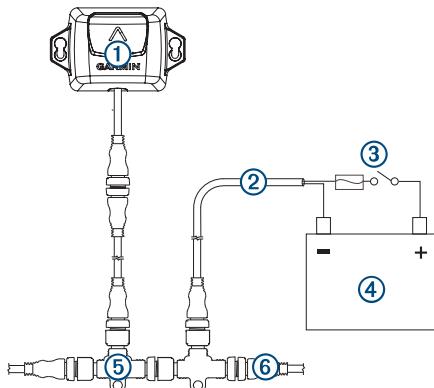

Element	Opis
(1)	Senzor smjera
(2)	NMEA 2000 kabel napajanja (postojeći; ne isporučuje se)

Element	Opis
(3)	Prekidač za pokretanje motora ili prekidač na kraju kabela (postojeći; ne isporučuje se)
(4)	Izvor napajanja od 12 Vdc
(5)	NMEA 2000 T-priklučak (isporučuje se)
(6)	NMEA 2000 blokada signala na kraju kabela ili povezni kabel (postojeći; ne isporučuje se)

Kalibracija

Za optimalne rezultate po završetku postavljanja trebate kalibrirati senzor smjera. Ovisno o vrstama uređaja koji su povezani s NMEA 2000 mrežom, senzor možete kalibrirati pomoću izbornika ili metodom osnovne kalibracije.

Kad senzor povežete s istom NMEA 2000 mrežom s kojom je povezan i kompatibilni Garmin ploter, sustav će od vas zatražiti da pokrenete kalibraciju pomoću izbornika nakon što ploter otkrije novi senzor ([Provedba kalibracije pomoću izbornika, stranica 2](#)). Popis kompatibilnih plotera potražite na web-mjestu www.garmin.com.

NAPOMENA: Nadogradnja softvera koja će biti dostupna sredinom 2017. godine omogućit će vam da pomoći kompatibilnog plotera provedete kalibraciju pomoću izbornika. Ako ploter sadrži softver koji prethodi toj nadogradnji, morate provesti osnovnu kalibraciju.

Ako senzor povežete s NMEA 2000 mrežom bez kompatibilnog Garmin plotera, morate provesti osnovnu kalibraciju umjesto kalibracije pomoći izbornika ([Provedba osnovne kalibracije, stranica 3](#)).

Provedba kalibracije pomoći izbornika

Prije no što možete provesti kalibraciju pomoći izbornika, senzor morate povezati s istom NMEA 2000 mrežom s kojom je povezan kompatibilni Garmin ploter.

Ako senzor nije uspješno kalibriran, javit će se poruka svaki put kad uključite kompatibilni Garmin ploter.

- 1 Na zaslonu za kalibraciju senzora odaberite **Kal. kompasa**.

SAVJET: Stranicu za kalibraciju možete otvoriti u bilo kojem trenutku tako što ćete odabrati uređaj pritiskom na **Izbornik > Postavke > Komunikacije > Postavljanje NMEA 2000**.

- 2 Odaberite **Početak**.

- 3 Slijedite upute na zaslonu dok kalibracija kompasa ne završi i za vrijeme kalibracije pazite da je plovilo što mirnije i u ravnini.

Za vrijeme kalibracije plovilo se ne smije naginjati.

Ako je to moguće, plovilo možete i okretati na mjestu tako što ćete dva motora usmjeriti u suprotnim smjerovima.

Kad kalibracija kompasa završi, kraj postavke Kal. kompasa pojavit će se vrijednost. Vrijednost blizu brojke 100 ukazuje da je senzor postavljen u idealno magnetsko okruženje te da je ispravno kalibriran. Ako držanje smjera nije prihvatljivo te ako je vrijednost bliže brojci 0 nego 100, možda ćete morati premjestiti senzor i ponovno kalibrirati kompas.

- 4 Odaberite **Automatsko podešavanje smjera**.

NAPOMENA: Automatsko podešavanje smjera dostupno je samo ako je s NMEA 2000 mrežom povezan izvor GPS-a. Ako izvor GPS-a nije povezan, umjesto toga morate provesti Fino podešavanje smjera ([Prilagođavanje funkcije Fino podešavanje smjera, stranica 2](#)).

- 5 Odaberite **Početak**.

- 6 Slijedite upute na zaslonu dok podešavanje ne završi.

Prilagođavanje funkcije Fino podešavanje smjera

Ako izvor GPS-a nije povezan s NMEA 2000 mrežom, funkcija Automatsko podešavanje smjera nije dostupna u sklopu kalibracije pomoći izbornika i umjesto toga morate prilagoditi Fino podešavanje smjera.

Možete prilagoditi funkciju Fino podešavanje smjera zajedno s funkcijom Automatsko podešavanje smjera kako biste fino podešili izlaznu snagu smjera (nije obavezno).

- 1 Na zaslonu za kalibraciju senzora odaberite **Fino podešavanje smjera**.
- 2 Pomoću orientira ili kompasa za koji znate da dobro radi odredite smjer svog plovila.
- 3 Prilagodite smjer dok se ne podudara s rezultatima vašeg mjenjanja.
- 4 Odaberite **Gotovo**.

Provđenje osnovne kalibracije

Ako senzor povežete s NMEA 2000 mrežom bez kompatibilnog Garmin plotera, morate provesti osnovnu kalibraciju umjesto kalibracije pomoću izbornika.


Podatke o smjeru iz senzora morate moći vidjeti na povezanim ploterom ili nautičkom zaslonu kako biste mogli provesti osnovnu kalibraciju. Ako na povezanim zaslonu ne možete vidjeti podatke o smjeru, provjerite veze za NMEA 2000 mrežu i napajanje.

Sve ostale izvore podataka o smjeru koji se ne temelje na GPS-u morate ukloniti iz NMEA 2000 mreže dok provodite osnovnu kalibraciju.

Tijekom provedbe osnovne kalibracije u jednom neprekinutom postupku najprije morate kalibrirati kompas, a zatim podešiti smjer. Ako ste senzor postavili tako da je kabel usmjerjen prema pramcu i paralelan s kobilicom, možda nećete trebati podešavati smjer.

NAPOMENA: Ako odaberete podešiti smjer, morate povezati izvor GPS-a s NMEA 2000 mrežom. Plovilo mora moći doseći brzinu za krstarenje od najmanje 6,4 km/h (4 mi/h) kako biste mogli provesti podešavanje smjera.

- 1 Plovilo odvezite na mirnu otvorenu vodu.
- 2 Zaslon postavite za prikaz podataka o smjeru s povezanog senzora.
- 3 Prekinite vezu senzora s NMEA 2000 mrežom ili isključite napajanje NMEA 2000 mreže.
- 4 Pričekajte dok plovilo ne bude u ravnom položaju i u mirovanju.
- 5 Uključite napajanje senzora i pričekajte dok se podaci o smjeru ne pojave na zaslonu ①.

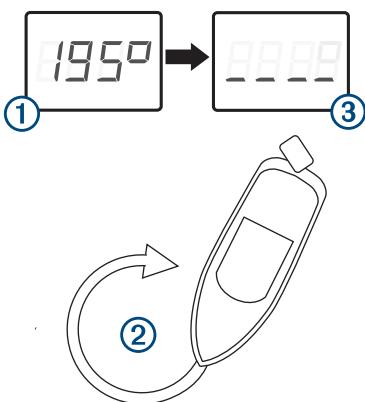

- 6 Unutar tri minute napravite dva potpuna, spora, mala kruga ② i pri tome pazite da je plovilo što mirnije i u ravnini.


Za vrijeme kalibracije plovilo se ne smije naginjati.

Ako je to moguće, plovilo možete i okretati na mjestu tako što ćete dva motora usmjeriti u suprotnim smjerovima.

Kad senzor bude spreman kalibrirati kompas, sa zaslona će nestati podaci o smjeru ③.

Možda ćete primiti poruku da je smjer izgubljen. Tu poruku možete zanemariti.

- 7 Nastavite se okretati u istom smjeru istom brzinom ④ otprilike $1\frac{1}{2}$ okret dok se ne pojave podaci o smjeru ⑤.

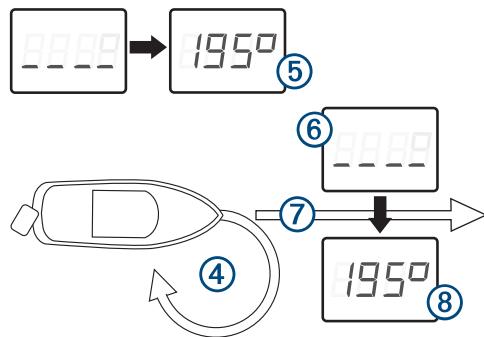

Kompas je uspješno kalibriran kad se pojave podaci o smjeru, a zatim možete podešiti smjer (opcionalno).

- 8 Odaberite opciju.

- Ako želite podešiti smjer kako bi se podudario s prednjom stranom plovila, idite na sljedeći korak.
- Ako ste senzor postavili tako da je strelica usmjerena paralelno s prednjom stranom plovila i ne želite podešiti smjer, prestanite se okretati i pričekajte dok pazite da se plovilo ne kreće. Unutar sljedeće dvije minute podaci o smjeru trebali bi nestati i zatim se ponovno pojavit. Kada se podaci o smjeru ponovno pojave, kompas bi trebao biti kalibriran te se ne bi trebalo primjenjivati pomak smjera.

NAPOMENA: Ako se primjeni neželjeni pomak smjera, morate odspojiti sve izvore GPS-a s NMEA 2000 mreže i ponoviti kalibraciju. Ako je jedini dostupni prikaz smjera ujedno i izvor GPS-a, morate ponoviti kalibraciju, a senzor odspojiti nakon 7. koraka.

- 9 Nastavite se okretati u istom smjeru istom brzinom otprilike deset sekundi dok podaci o smjeru ne nestanu sa zaslona ⑥.

- 10 U sigurnim uvjetima izravnajte plovilo i vozite ravno ⑦ brzinom za krstarenje (mora iznositi najmanje 6,4 km/h (4 mi/h)) sve dok se ne pojave podaci o smjeru ⑧.

Kad se pojavi smjer, kompas je kalibriran i smjer je podešen na senzoru.

- 11 Testirajte rezultate kalibracije i po potrebi ponovite ovaj postupak.

Vraćanje tvornički zadanih postavki

Ako premjestite senzor ili ne vjerujete da je kalibracija bila uspješna, sve podatke o kalibraciji možete izbrisati iz senzora i vratiti njegove tvornički zadane postavke. Nakon što vratite tvornički zadane postavke, morate konfigurirati senzor kako biste ga mogli upotrebljavati sa svojim sustavom.

- 1 Odaberite **Postavke > Komunikacije > Postavljanje NMEA 2000 > Popis uređaja**.
- 2 Odaberite naziv senzora.
- 3 Odaberite **Pregledaj > Tvornički zadane vrijedn. > Da**.

Specifikacije

Specifikacija	Mjere
Dimenzije (D x Š x V)	87,35 x 53,84 x 34,29 mm (3,4 x 2,1 x 1,4 in)
Težina	182 g (6,4 oz)
Temperaturni raspon	Od -15° do 70°C (od 5° do 158°F)
Materijal	Potpuno zabrtvljena plastika visoke otpornosti
Vodootpornost	IEC 60529 IPX7*
NMEA 2000 ulazni napon	Od 9 do 32 Vdc
NMEA 2000 LEN	2 (100 mA)
Sigurna udaljenost od kompasa	5 cm (2 in)

*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.

Ograničeno jamstvo

Na ovu dodatnu opremu primjenjuje se standardno ograničeno jamstvo tvrtke Garmin. Više informacija potražite na stranici www.garmin.com/support/warranty.html.

© 2017 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Garmin® i logotip Garmin trgovачki su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. SteadyCast™ trgovачki je znak tvrtke Garmin Ltd. ili njenih podružnica. Ovi trgovачki znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

NMEA 2000® i logotip NMEA 2000 registrirani su trgovачki znakovi udruženja National Marine Electronics Association.

